

RAPPORT DE VÉRIFICATION POTEAU INCENDIE P.E.I 12/06/2025 MADAME POTEAUX INCENDIE - PARTIES COMMUNES - LILLE

13




CONTROLE TECHNIQUE DU POTEAU

Débit maximum (à gueule bée)	125,00 m³/h
Débit sous 1 bar	112,00 m³/h
Pression statique	4,00 bars

Emplacement : Rond point entree
Diamètre du poteau : Poteau de 100
Marque du poteau : Bayard

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

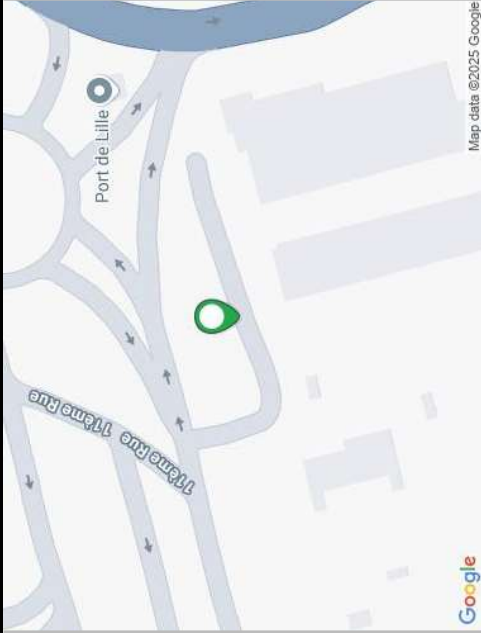

Lat, Lng : 50,6230048 3,0266559

VÉRIFICATION DU POINT D'EAU INCENDIE

Existence d'un dispositif isolément à moins de 7 m (bouche à clés)	Non
Accessibilité du poteau correcte	Oui
Respect de la distance par rapport à la chaussée (moins de 5 m d'une voie carrossable)	Oui
Etat général du poteau correct (corrosion, peinture ...)	Oui
Demi-raccords orientés vers la chaussée	Oui
Volume sphérique correct (dégagement autour du poteau : rayon de 10 mètres autour du poteau, aucune installation électrique > à 20000 volts)	Oui
Implantation / Installation / Stabilité du poteau correcte	Oui
Purge du poteau correcte	Oui
Vidange du coffre correcte	Non
Hauteur H1 en cm (distance entre le niveau du sol fini et le demi-raccord central)	35 cm


RAPPORT DE VÉRIFICATION POTEAU INCENDIE P.E.I 12/06/2025 MADAME POTEAUX INCENDIE - PARTIES COMMUNES - LILLE

13



Emplacement : Rond point entree
Diamètre du poteau : Poteau de 100
Marque du poteau : Bayard

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

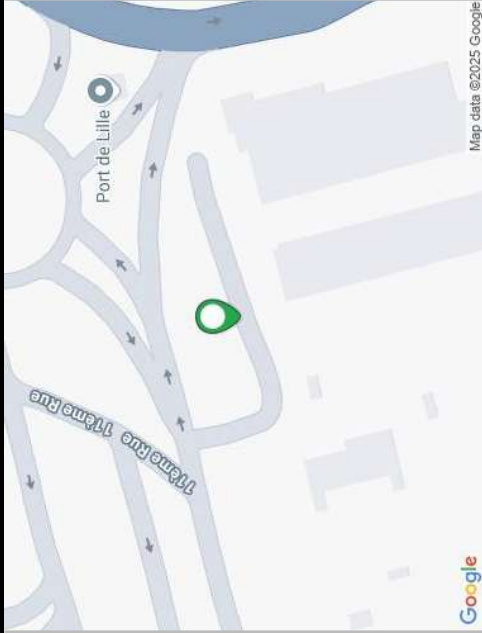

Lat, Lng : 50,6230048 3,0266559

CONCLUSION

Ouverture / Fermeture de l'hydrant correcte	Oui
État du carré de manoeuvre correct	Oui
P.E.I opérationnel	Oui

OBSERVATIONS

EXISTENCE D'UN DISPOSITIF ISOLEMENT À MOINS DE 7 M* (NON) :
introuvable

VIDANGE DU COFFRE CORRECT* (NON) :

Seul le SDIS (Service Départemental Incendie et Secours) est habilité à déclarer conforme un PEI

RAPPORT DE VÉRIFICATION POTEAU INCENDIE P.E.I 12/06/2025

MADAME POTEAUX INCENDIE - PARTIES COMMUNES - LILLE

14



CONTROLE TECHNIQUE DU POTEAU


	Débit maximum (à gueule bée)	122,00 m³/h
	Débit sous 1 bar	105,00 m³/h
	Pression statique	4,00 bars

Emplacement : 3eme avenue

Diamètre du poteau : Poteau de 100

Marque du poteau : Bayard

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

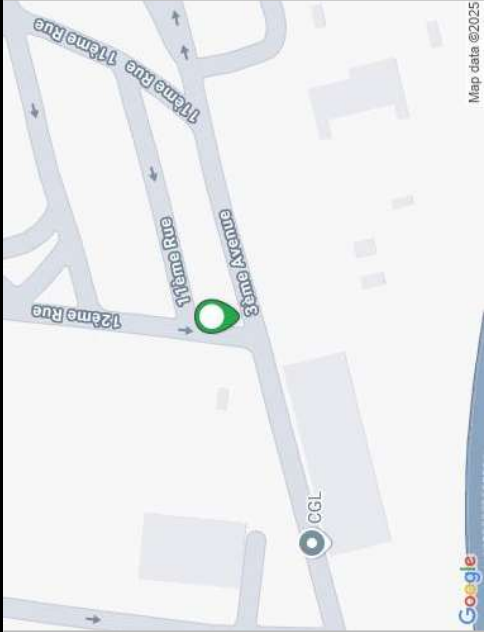

Lat, Lng : 50,6230179 3,0250885

VÉRIFICATION DU POINT D'EAU INCENDIE

Existence d'un dispositif isolément à moins de 7 m (bouche à clés)	Non
Accessibilité du poteau correcte	Oui
Respect de la distance par rapport à la chaussée (moins de 5 m d'une voie carrossable)	Oui
Etat général du poteau correct (corrosion, peinture ...)	Non
Demi-raccords orientés vers la chaussée	Non
Volume sphérique correct (dégagement autour du poteau : rayon de 10 mètres autour du poteau, aucune installation électrique > à 20000 volts)	Oui
Implantation / Installation / Stabilité du poteau correcte	Oui
Purge du poteau correcte	Oui
Vidange du coffre correcte	Oui
Hauteur H1 en cm (distance entre le niveau du sol fini et le demi-raccord central)	37 cm

RAPPORT DE VÉRIFICATION POTEAU INCENDIE P.E.I 12/06/2025 MADAME POTEAUX INCENDIE - PARTIES COMMUNES - LILLE

14




Emplacement : 3eme avenue

Diamètre du poteau : Poteau de 100

Marque du poteau : Bayard

COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES

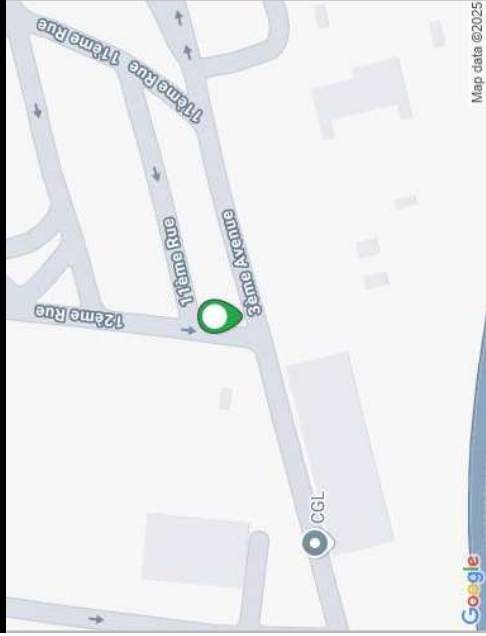

Lat, Lng : 50,6230179 3,0250885

CONCLUSION

Ouverture / Fermeture de l'hydrant correcte	Oui
État du carré de manoeuvre correct	Oui
P.E.I opérationnel	Oui

OBSERVATIONS

EXISTENCE D'UN DISPOSITIF ISOLEMENT À MOINS DE 7 M* (NON) :
introuvable

ÉTAT GÉNÉRAL DU POTEAU CORRECT* (NON) :
corrosion

DEMI-RACCORDS ORIENTÉS VERS LA CHAUSSEE* (NON) :
vers parking

Bouchon DN65 manquant (remplacement ce jour)

Seul le SDIS (Service Départemental Incendie et Secours) est habilité à déclarer conforme un PEI